Facultat
de Química

Tema 1A. Obtención de Metales: Métodos generales

(adaptada de: G. Rayner-Canham, *Química Inorgánica Descriptiva*, 2ª ed, Pearson Educación, 2000)

Prof. Responsable: José María Moratal Mascarell. Catedrático de Química Inorgánica (jose.m.moratal@uv.es)

Facultat
de Química

Tema 1. Obtención de Metales

Índice

- 1. Introducción
- 2. Etapas de la Metalurgia Extractiva
- 3. Procesos Pirometalúrgicos
 - 1.- Pirometalurgia de óxidos
– diagramas de Ellingham
 - 2.- Pirometalurgia de sulfuros y de haluros
- 4. Procesos hidrometalúrgicos
 - etapas en la hidrometalurgia
 - agentes lixiviantes
 - hidrometalurgia del cobre
- 5. Ventajas e inconvenientes
- 6. Caso de estudio:
 - el desastre de Aznalcollar (Sevilla, 1998) y Hungría (2010)

- ¿cómo se presentan los elementos metálicos en la Naturaleza?
 - estado *nativo* → sólo los metales poco reactivos (*difíciles* de oxidar por O₂ atmosférico)
 - p. ej: Ag, Au, Pt
 - formando compuestos → *mena*
- ¿a qué se llama *ganga*? materiales térreos que acompañan a la *mena*
- ¿*mineral*? mezcla de *mena* + *ganga* (*argot*)

2. Menas metálicas en la Naturaleza

- Tipos de combinaciones
 - metales nativos → Au y grupo del Platino (también Ag, Cu y raramente Hg*)
 - óxidos binarios y mixtos
 - sulfuros
 - haluros
 - oxisales

(*) Hg nativo es raro; (**) hay depósitos de Cu nativo en Michigan y en Bolivia

2. Menas metálicas en la Naturaleza

Tipo de combinación	Ejemplo	Observaciones
Oxidos	Magnetita Fe ₃ O ₄ ; Hematites Fe₂O₃ Ilmenita FeTiO ₃ ; Rutilo TiO₂ Casiterita SnO₂ ; Periclasa MgO Cuarzo SiO ₂ ; Bauxita Al₂O₃	Menas típicas de Fe, Al, Ti, Cr, Mn, W, Nb, Ta, Sn, Si, U, Th, Lantánidos
Sulfuros	Calcopirita Cu^IFe^{III}S₂ ; Calcosina Cu₂S Pirita FeS ₂ ; Esfalerita/ blenda ZnS Galena PbS ; Cinabrio HgS Molibdenita MoS ₂ ; Antimonita Sb ₂ S ₃	
Haluros	Alcalinos y alcalinotérreos (depósitos salinos y aguas marinas) sal gema NaCl; silvina KCl; carnalita KCl·MgCl ₂ ·6H ₂ O; Fluorita CaF ₂ ; Criolita AlF ₃ ·3NaF	Importancia en la metalurgia del Mg

Tipo de combinación		Ejemplo	Observaciones
Oxisales	Silicatos:	berilo $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ caolinita $\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_8)(\text{OH})_4$ espodumeno $\text{LiAlSi}_2\text{O}_6$; Zircón ZrSiO_4	Metalurgia del Be, Li, Zr y lantánidos
	Carbonatos:	caliza CaCO_3 ; cerusita PbCO_3 smithsonita ZnCO_3 ; magnesita MgCO_3 siderita FeCO_3 ; malaquita $\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$ dolomita $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$	
	Sulfatos:	yeso $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; barita BaSO_4 epsomita $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; anglesita PbSO_4	

Metalurgia extractiva

• 1.- Generalidades

- ¿Qué se entiende por *Metalurgia extractiva*?
 - conjunto de operaciones que se realizan para obtener metales
 - » desde enriquecimiento de menas a refinado o purificación del metal
- ¿Qué es la *ley del mineral*?
 - % de mena que contiene
- procedimientos metalúrgicos:
 - *pirometalúrgicos* (o vía seca)
 - » utilizan reacciones a alta t^a para concentrar/separar el metal de interés
 - *hidrometalúrgicos*
 - » utilizan reacciones en fase líquida y temperaturas moderadas

• **2.- Etapas de la Metalurgia extractiva**

▪ **1) tratamiento del mineral**

– a) enriquecimiento de la *mena*

– b) conversión química de la *mena*

» en el compuesto adecuado para la extracción del metal

▪ **2) reducción del catión metálico a metal**

▪ **3) refinado o purificación del metal**

• **3.- Etapa 1: Tratamiento del mineral**

▪ **a) enriquecimiento de la *mena***

– ¿objetivo del enriquecimiento de la *mena*?

» eliminación del material sin valor → evita consumo inútil de energía/reactivos

– ¿en qué se basa el procedimiento?

» diferencias en propiedades químicas y físicas *mena/ganga*

– ¿procesos?

» *procesos de digestión / lixiviación, de flotación (argot)*

• **3.- Etapa 1: Tratamiento del mineral**

▪ **a) enriquecimiento de la *mena***

▪ **Ejemplo 1: digestión**

– caso del Aluminio (proceso Bayer) (*)

» principal mineral de Aluminio → bauxita Al_2O_3

» asociado con óxidos de Fe (Fe_2O_3) y Ti (TiO_2)

– ¿fundamento químico del procedimiento? ¿propiedades ácido-base?

– **Procedimiento:**

» calentar a 190°C bauxita con disolución NaOH 30% (presión 8 atm)

» Fe_2O_3 y TiO_2 no se disuelven → lodos rojos

– ¿cómo se recristaliza el $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ puro?

» enfriar, bajar pH mediante CO_2 (g) y

» provocar cristalización añadiendo cristales del compuesto

(*) el ejemplo más importante de *lixiviación alcalina*

Catástrofe química en Hungría

(El País, 6-October-2010)

La rotura de una balsa de residuos de una empresa minera causa cuatro muertos y más de 120 heridos (y 6 desaparecidos)

El vertido anega tres condados y amenaza al Danubio

9

2. Etapas de la Metalurgia Extractiva

Metalurgia extractiva

• 3.- Etapa 1: Tratamiento del mineral

▪ a) enriquecimiento de la mena: método de flotación

– Ejemplo 2: caso del Cobre

– se extrae de minerales con bajo contenido en Cu < 1%

– minerales de Cu → suele presentarse como sulfuro Cu(I), Cu₂S

– *fundamento* → utilizar detergentes orgánicos que contengan aniones básicos blandos

» *humedecen* al Cu₂S pero no a la roca de silicato

– agitación vigorosa → sulfuro retenido en la espuma que flota

– recoger la espuma (contiene el Cu₂S)

10

- 3.- Etapa 1: Tratamiento del mineral

- b) conversión química de la mena ya enriquecida

- la conversión a otro compuesto del metal puede ser necesaria para su posterior procesamiento

- *Ejemplo 1: conversión de sulfuro en óxido mediante tostación con aire*

- » sulfuros metálicos más difíciles de procesar que los óxidos

- *Ejemplo 2: caso del Titanio (proceso Kroll)*

- » no viable reducción de TiO_2 con C → Ti forma carburo muy estable

- » tratar el rutilo con cloro y carbón

- » TiCl_4 : p.e.= $140 \text{ }^\circ\text{C}$; p.f.= $-24,1 \text{ }^\circ\text{C}$

- » ¿tipo de sustancia?

- 3.- Etapa 1: Tratamiento del mineral

- b) conversión química de la mena

- *Ejemplo 3: enriquecimiento y conversión de la mena en una etapa*

- » “modernos” procesos hidrometalúrgicos del cobre

- » tratar el mineral de sulfuro de Cu^{I} con aire y ácido

- 4.- Etapa 2: reducción del ión metálico

- en la mena el elemento metálico está oxidado

- hay que reducir el ión metálico a estado elemental

- ¿agente reductor?

- más activo que metal a reducir

- de los posibles agentes → elegir el más barato

- *Estudio del Cinc*

- *Ejercicio:* Calcula ΔG_r° para la reacción $2 \text{Zn (s)} + \text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ZnO (s)}$

Datos: $\Delta H_f^\circ(\text{ZnO}) = - 350 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$;

S° (J·mol⁻¹·K⁻¹): ZnO(s) = 44; Zn(s) = 42, O₂(g) = 205.

Solución: $\Delta S_r^\circ = - 201 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$; $\Delta G_r^\circ = - 700 + 59,9 = - 640 \text{ kJ}$

- ¿se podría obtener el Zn por descomposición térmica del ZnO?
- ¿a qué temperatura será desfavorable la formación del ZnO?
 - 1ª aproximación, supuesto ΔH_r° y $\Delta S_r^\circ \simeq \text{cte}$
 - » suposición, $\Delta S_r^\circ \simeq \text{cte} \rightarrow$ la más débil ¿por qué?*
 - **Solución:** para $\Delta G_r^\circ = 0$; $T = \Delta H_r^\circ / \Delta S_r^\circ = -700/-0,201 = 3482,6 \text{ K}$
 - **T > 3483 K (*)**
 - **predicción:** descomposición térmica del ZnO espontánea a muy alta T
 - **no viable económicamente**

(*) predicción bastante inexacta ya que ocurren cambios de fase, por lo que $\Delta S_r \neq \text{cte}$

15

1. Pirometalurgia de óxidos

- 2.- Fundamentos termoquímicos

- a) ¿Cómo varía ΔG con la temperatura?
 - $[\delta(\Delta G)/\delta T]_{P=\text{cte}} = - \Delta S$ (Gibbs-Hemholtz)
 - **datos $\Delta S \rightarrow$ tabulados sólo a 298 K**
 - **determinar como varía ΔG con T $\rightarrow$ requiere cálculos laboriosos**
 - **afortunadamente las representaciones ΔG vs. T $\rightarrow$ casi lineales**
 - » *si no ocurren cambios de fase, ΔH_r y ΔS_r varían poco al aumentar T*
 - » **desviaciones de la linealidad $\rightarrow$ del mismo orden que la incertidumbre experimental**
 - **los cálculos corresponden para las condiciones**
 - » *fases condensadas $\rightarrow$ sustancias puras ($a_i = 1$)*
 - » *sustancias gaseosas $\rightarrow p_i = 1$ atmósfera*

16

Variación con la temperatura de $\Delta G_r^\ominus$, $\Delta H_r^\ominus$ y $\Delta S_r^\ominus$ (por $\frac{1}{2}$ mol de O_2 consumido) para la reacción : $Mg(s) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow MgO(s)$

(Ref: David Johnson, **Metals and Chemical Change**, RSC The Open University, 2002)

17

1. Pirometalurgia de óxidos

• 2.- Fundamentos termoquímicos

▪ b) Diagramas de Ellingham:

– representación de $\Delta G^\ominus$ vs. T , para **formación óxido metálico**

» en kJ por **mol de O_2 consumido**

– dependencia prácticamente lineal

$$\Delta G_r^\ominus = \Delta H_r^\ominus - T \cdot \Delta S_r^\ominus = \Delta H_r^\ominus + (-\Delta S_r^\ominus) \cdot T$$

– ¿pendiente de la recta?

▪ ¿signo de $(-\Delta S_r^\ominus)$ para formación óxido metálico?

– $M(s)$ y $MO(s)$ → típicamente sólidos en amplio intervalo de T

– formación MO → ¿ $\Delta S_r^\ominus$? → pendiente de la recta $\Delta G^\ominus = f(T)$ ¿+/-?

(adaptada de: G. Wulfsberg, **Inorganic Chemistry**, University Science Books, 2000)

18

3. Pirometalurgia

Formación de óxido metálico:

Diagrama de Ellingham:

Ordenada: ΔG° (en kJ por mol O_2 consumido)

Abcisa: T (en $^\circ C$ o K)

– ¿por qué a t^a moderada las pendientes suelen ser parecidas?

– a t^a moderadas, $S^\circ_{M(s)} \cong S^\circ_{MO(s)}$, por lo tanto, $\Delta S_r^\circ \cong -S^\circ_{O_2(g)}$

p.f.(PbO) = 1160 K

p.f. (Zn) = 692 K

p.e.(PbO) = 1750 K

p.e. (Zn) = 1180 K

p.e.(Pb) = 2022 K

(* Pb p.f.= 600K, no se nota en el diagrama 19

c) Estudio del Cinc: mejorando la predicción

3. Procesos Pirometalúrgicos

– diagrama de Ellingham, ΔG° vs. T $\rightarrow$ 3 segmentos rectilíneos

– ¿por qué hay cambios de pendiente a 419 $^\circ C$ y 907 $^\circ C$?

» corresponden a p.f. y p.e. del cinc

– por encima del p.f. (419 $^\circ C$) $\rightarrow$ ¿por qué aumenta la pendiente?

p.f. (Zn) = 419 $^\circ C$

p.e. (Zn) = 907 $^\circ C$

ΔG° (por mol de O_2) vs T ($^\circ C$).

(adaptada de: G. Rayner-Canham, *Química Inorgánica Descriptiva*, 2ª edición, Pearson Educación, 2000)

▪ c) *Estudio del Cinc:*

– pendiente aún mayor para $t^a > 907^\circ\text{C}$ (p.e. del Zn):

– ¿por qué aumenta la pendiente?

▪ Con todo, el término $T\Delta S$ sólo excede a ΔH para $T \simeq 2000^\circ\text{C}$

– la **descomposición térmica del ZnO no es un método práctico de obtener el metal Zn**

» $T \uparrow \uparrow$

» ¿por qué habría que separar $\text{Zn}(\text{g})$ de $\text{O}_2(\text{g})$ antes de enfriar? (*)

ΔG° (por mol de O_2) vs T ($^\circ\text{C}$)

¿Cómo resolvemos éste problema?

(*) en cuanto bajemos la temperatura, la formación de ZnO volverá a ser espontánea

21

¿Cómo resolvemos este problema?

acoplando la descomposición del ZnO con otra reacción con $\Delta G < 0$ suficiente para que la $\Delta G_{\text{global}} < 0$.

- **reducción ZnO** → con carbón o monóxido de carbono
 - método de obtención muy común → *por ser económico*.
- **reacción de oxidación del carbono**
 - tiene las características termoquímicas adecuadas
 - es un reactivo industrial de bajo costo
- **diagramas de Ellingham**
 - ayudan a visualizar si será posible o no esta reducción
 - y a qué temperatura debemos trabajar para lograrla

Pirometalurgia:

- En principio la obtención de los metales del diagrama se puede realizar calentando a t^a suficientemente elevada el óxido con un agente reductor
 - *método pirometalúrgico*

22

3. Procesos Pirometalúrgicos

d) Carbono como reductor: procesos de oxidación de Carbono

- oxidación del C → CO₂/CO

» ambas reacciones → cinéticamente rápidas

» ¿son espontáneas?

• ambas líneas se cruzan a 710°C

▪ ¿que reacción es más favorable?

- para $t^a < 710^\circ\text{C}$,

- ¿y a $t^a > 710^\circ\text{C}$?

23

3.- Utilización de los diagramas de Ellingham:

a) Caso del Zn

▪ líneas ΔG° -T

- se cruzan ~ 1000 °C

▪ para $t^a > 1000^\circ\text{C}$

- ΔG formación de CO más negativa que la oxidación de Zn a ZnO

• A $t^a > 1000^\circ\text{C}$

▪ oxidación C a CO puede causar reducción ZnO

▪ $\Delta G_r^\circ (1100^\circ\text{C}) = \Delta G_1^\circ - \Delta G_2^\circ \approx -470 - (-390) \approx -80 \text{ kJ}$

3. Pirometalurgia

Comentario: Los cálculos corresponden a condiciones estándar

• fundición industrial → condiciones no son estándar

• los cálculos son una guía para la temperatura mínima real del proceso.

24

3.- Utilización de los diagramas de Ellingham:

b) reducción por descomposición térmica:

– obtención de plata metálica

» ¿a qué t^a deja de ser espontánea la formación de Ag_2O ?

c) reducción de óxidos con C:

– ¿se podría reducir el SiO_2 con C?

» línea de $SiO_2 \rightarrow$ cruza la de CO a $\sim 1500^\circ C$

– ¿a qué t^a la línea del Ca cruza a la del C?

» ¿es una t^a de trabajo en una fundición convencional?

» además a $\sim 2000^\circ C$ se puede formar CaC_2

(adaptada de: G. Rayner-Canham, *Química Inorgánica Descriptiva*, 2ª edición, Pearson Educación, 2000)

3.- Utilización de los diagramas de Ellingham:

d) Conclusiones:

– metal que forma un óxido más estable es, potencialmente,

» un agente reductor de cualquier óxido menos estable

– cualquier óxido será reducido por un metal cuya línea $\Delta G^\circ - T$ esté situada más abajo en el diagrama

» supuesto que no haya barrera cinética

» a temperatura elevada, no “cabría esperar” barrera cinética

– ΔG° para la reducción se puede obtener como diferencia de ordenadas

• 3.- Utilización de los diagramas de Ellingham:

▪ e) Limitaciones al uso del C: reducción de óxidos con otros elementos

- algunos metales poco electropositivos (Mn, Ti, ...) forman compuestos con C que contaminan al metal
 - Ti forma el carburo de titanio TiC, muy estable.
- en algunos casos se puede utilizar hidrógeno H₂ (g)
 - puede ser un reductor efectivo de Cu₂O, PbO, NiO y CoO
 - ¿y para FeO?
- se pueden usar metales muy reductores como Al (aluminotermias), Ca o Mg

(ref: T. W. Swaddle, *Inorganic Chemistry*, Academic Press, 1997)

27

• 3.- Utilización de los diagramas de Ellingham:

▪ e) Limitaciones al uso del C: reducción de óxidos con otros elementos

- se pueden usar metales muy reductores como Al, Ca o Mg
- se pueden reducir óxidos metálicos con Al (*reacción termita*):

» Cr suele obtenerse por reducción de cromita (FeCr₂O₄) con coque en horno eléctrico (se obtiene ferricromo → aleación Fe-Cr)

• 4.- Conclusiones

- existen diagramas de Ellingham para la reducción de casi todos los óxidos, sulfuros y cloruros.
- permiten analizar la viabilidad de los procesos de extracción metálica
 - sin necesidad de pruebas de laboratorio iniciales
 - ahorro económico y de tiempo
- en la práctica los métodos pirometalúrgicos de óxidos se aplican a la obtención industrial de:
 - Fe, Co, Ni, Zn, Sn, Pb y algunas aleaciones

28

3. Procesos Pirometalúrgicos

2. Pirometalurgia de haluros

1.-Introducción

- diagrama semejante a óxidos
 - $\Delta G^\circ \rightarrow$ por mol de átomos de halógeno

- líneas ΔG° vs. T parte inferior diagrama

- metales más “electropositivos” con X más electronegativo

2.- C, H₂ (reductores bajo costo)

- a) C poco útil como reductor de cloruros o de fluoruros

- CCl₄ es poco estable y pendiente positiva

» a $t^a > 475^\circ\text{C}$, $\Delta G^\circ > 0$

(ref: T. W. Swaddle, *Inorganic Chemistry*, Academic Press, 1997)

29

3. Procesos Pirometalúrgicos

2. Pirometalurgia de haluros

2.- C, H₂ (reductores bajo costo)

- a) C poco útil como reductor de cloruros o de fluoruros

- CF₄ es el fluoruro menos estable y pendiente positiva

» C no puede reducir los fluoruros

- b) H₂ (g)

- aplicaciones limitadas

- ΔS débilmente +

» pendiente negativa

» poder reductor del H₂(g) aumenta con la t^a

- podría reducir TiCl₄ pero ...

» ¡¡ se forman hidruros !!

30

2. Pirometalurgia de haluros

3. Procesos Pirometalúrgicos

• 3.- ¿reductores satisfactorios de haluros metálicos?

■ esencialmente Mg

– en menor medida Ca o Na (por su extremada reactividad)

■ reducción de TiCl_4 con Mg

– industrialmente el Ti se obtiene por el *proceso Kroll*

– *Etapa 1*: conversión de TiO_2 en TiCl_4 con C en presencia de Cl_2

» TiCl_4 : p. e. = 140°C ; purificar por destilación fraccionada

– *Etapa 2*: reducción de TiCl_4 con Mg fundido, en atmósfera de Ar

» ¿se podría utilizar atmósfera de $\text{N}_2 (\text{g})$? Ti reacciona con $\text{N}_2 \rightarrow$ nitruro

31

3. Procesos Pirometalúrgicos

3. Pirometalurgia de Sulfuros

• su aplicación se limitaría a metales que, en la Naturaleza, se encuentren como sulfuros

■ p. ej. Zn, Fe, Pb, Cu, Hg, ...

• 1) C, H_2 (reductores bajo costo)

■ de poca utilidad para extraer S

– sus líneas ΔG_f° vs. T en la parte superior del diagrama

• 2) línea ΔG_f° vs. T del SO_2

■ ΔG_f° del SO_2 bastante negativa

■ O_2 debería extraer el S de muchos sulfuros metálicos

(ref: T. W. Swaddle, *Inorganic Chemistry*, Academic Press, 1997)

32

3. Pirometalurgia de Sulfuros

• 2) línea ΔG_f° vs. T del SO_2

- pero no suele obtenerse el metal sino el óxido
- pero es útil ya que muchos óxidos son reducibles con coque
- *Procedimiento:*

- a) *tostación total* con exceso de aire

– reducción de MO con C

- b) *tostación parcial* controlada de 2/3 de MS y reacción de MO con MS

- 1.- G. Rayner-Canham, *Química Inorgánica Descriptiva*, 2ª edición, Pearson Educación, 2000.
- 2.- T. W. Swaddle, *Inorganic Chemistry*, Academic Press, 1997.
- 3.- G. Wulfsberg, *Inorganic Chemistry*, University Science Books, 2000.
- 4.- E. Gutiérrez Ríos, *Química Inorgánica*, Reverté, 1994.
- 5.- D. F. Shriver, P. W. Atkins y C. H. Langford, *Química Inorgánica*, 2ª edición, Reverté, 1998.
- 6.- Kirk-Othmer, *Encyclopedia of Chemical Technology*, Vol. 16, 5th ed, John Wiley, 2004-2007.