



MX ACUSTICO TRAMA HORIZONTAL

ENCUENTROS


DETALLE CORONACION

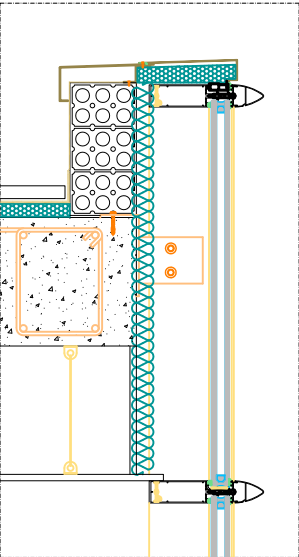


DETALLE CORONACION

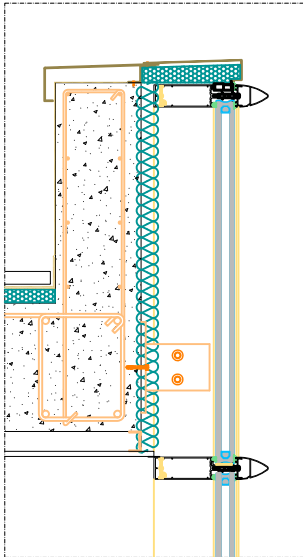

PASO DE FORJADO





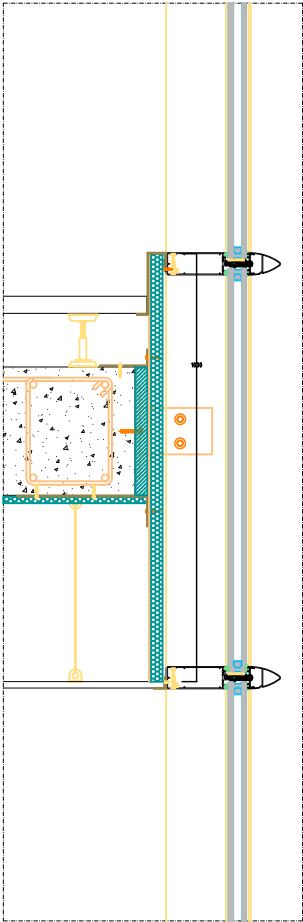


PASO DE FORJADO

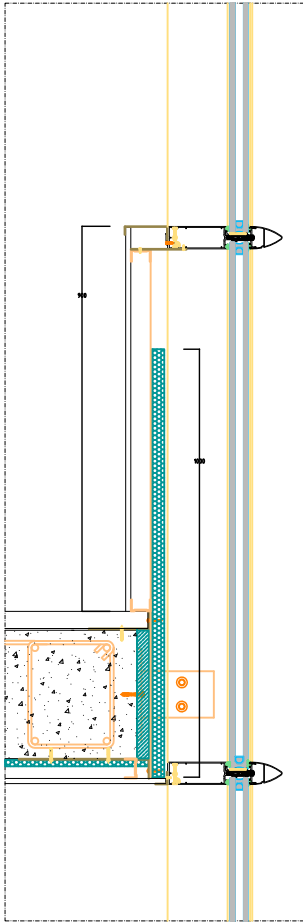


ANGULO SALIENTE Y ENTRANTE

DETALLE DE ESQUINA

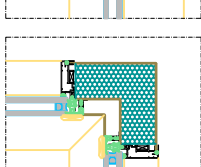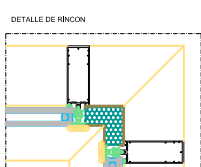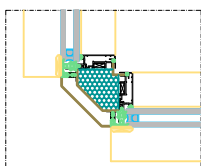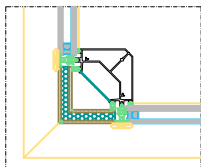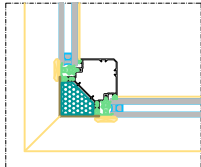


MONTANTES




JUNTAS




TABLA DE ACRISTALAMIENTO

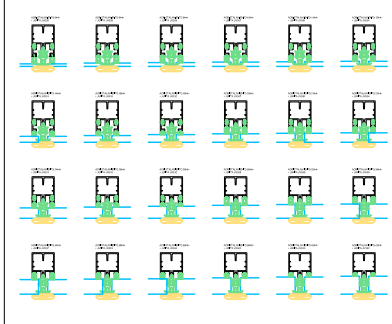


TAPAS

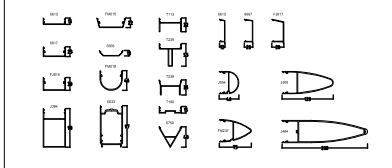


TRAVESAÑOS




ARRANQUE INFERIOR

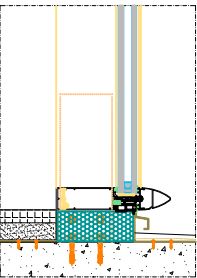


ARRANQUE SUPERIOR

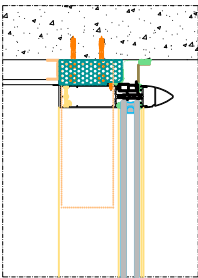


PASO DE FORJADO SIN BARRERA ANTIPLUGEO

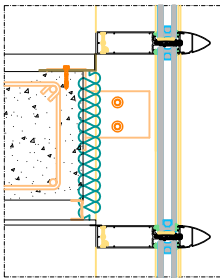


ARRANQUE LATERAL

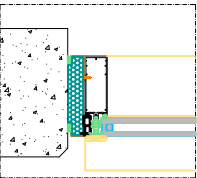


DETALLE DE MONTANTE

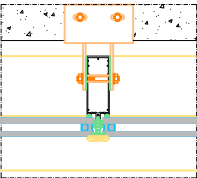


JUNTA DE DILATACION

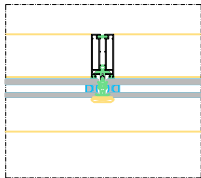




FIJO PARRILLA TRADICIONAL

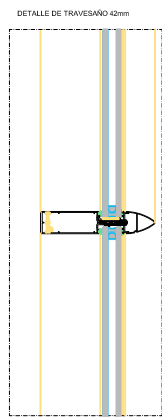


DETALLE DE MONTANTE 62mm

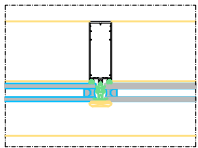

VENTANA ITALIANA

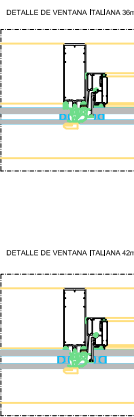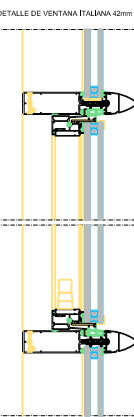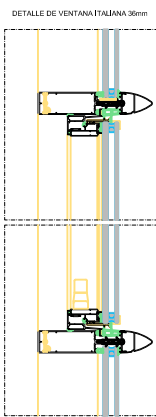

DETALLE DE VENTANA ITALIANA 42mm

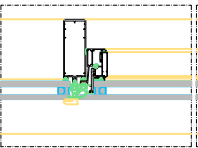

Sello visado

VISADO 17/07/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

E:17-03107-700 P:1 de 1 D: 17-0006626-019-00838

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Proyecto

X49

REHABILITACIÓN MURO CORTINA F. FILOLOGÍA

Abril 2017
Avenida Blasco Ibañez 32

Promotor

Universitat de València

Plano

H.10

DETALLE TIPO SISTEMA MURO CORTINA MOD. GEODE TECHNAL

Dibujado/Comprobado/Aprobado
Fecha plano
Modificación
Fecha modificación
Escala

ATB/EAQ/EAQ
05/18/17

S/E

Expediente
Fase

Expediente municipal
Referencia catastral

Proyectista

 **ESCARIO ARQUITECTOS** S.A.P.